

令和2年管内ガス事故発生状況

<那覇産業保安監督事務所>

令和2年の事故概要

○一般ガス導管事業

(1) 差し水による供給支障

事故発生日：令和2年10月22日(木) 19時59分頃

複数の需要家より事業者へガスが使用できないと通報があり、同事業者調査した所、通報があった需要家及び近隣の需要家32戸において供給支障を確認。

埋設ラインに設置されている水取器より約60Lの水を採水。その後ガスの開通を確認。

<原因>

低圧支管の機械継手が角度不良によりガス漏れが生じ、漏れ箇所の隙間から差し水が管内に入り、下流側に流れ、管内に水が溜まり閉塞し供給不良が起こった。

<再発防止対策>

- ① 定期漏えい検査の実施（水取器点検を含む）
- ② 大雨後の水取器点検の実施